MOLTO Reparatur-Spachtel Set

Zur Beseitigung optischer Schäden an Keramik oder emaillierter Flächen.

Anwendungsbereiche:

Zur Beseitigung optischer Schäden an Fliesen, Bade- und Duschwannen, Wasch-, WC- und Bidetbecken, sowie Kühlschränke, Emailleherde etc.

Inhaltsstoffe:

Styrol, Polyesterharz, Füllstoffe, Additive.

Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- gut schleifbar
- schnelltrocknend
- gute Füllkraft
- hohes Standvermögen
- hitzebeständig bis +60°C

Farbton:

Weiß.

Gebindegrößen:

75 g Spachtelmasse + 10 g Härter (im Set).
Mischungsverhältnis: 30 Teile Spachtelmasse + 1 Teil Härter.

Werkzeuge:

Schleifpapier, Spachtel.

Untergründe:

Keramische Untergründe wie z.B. Fliesen, Badewannen, Duschwannen, Waschbecken, WC-Becken, Bidetbecken etc. Emaillierte Untergründe wie z.B. Kühlschränke, Herde etc.

Vorarbeiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Schadstelle leicht anschleifen und entstauben. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.

Anwendung:

Benötigte Spachtelmasse mit Härter gut mischen. Schadstelle glatt spachteln und 30 Min. trocknen lassen. Bei Porzellan können Scherben mit der Spachtelmasse wieder geklebt werden.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	*Pastös.*
Dichte/20°C:	*ca. 1,8 g/cm³*
Flammpunkt:	*ca. 31°C*
Löslichkeit in Wasser:	*Nicht mischbar*

Trockenzeit: Bei Raumtemperatur (23°C) nach ca. 30 Min. überstreichbar

Die getrocknete Stelle mit Schleifpapier glatt schleifen, so dass keine Überstände oder Löcher mehr vorhanden sind. Schleifstaub entfernen.

Nachbehandlung:

Die gespachtelte Stelle mit dem MOLTO Reparatur-Lackstift nachbehandeln.

Die fertig behandelte Oberfläche sollte 4 Tage nicht mit Wasser in Berührung kommen, damit sie bis zu 100% aushärten kann. Für die reparierte Stelle keine konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel benutzen. Keine Desinfektionsmittel oder organische Lösemittel verwenden.

EU-Kennzeichnung Spachtelmasse:

Xn - Gesundheitsschädlich
Entzündlich.
Enthält: Styrol.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

AUSTRIA

Bezug über den HANDEL

Jahre 50 Qualität

© EW 2009

MOLTO Reparatur-Spachtel Set

Zur Beseitigung optischer Schäden an Keramik oder emaillierter Flächen.

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Härter:

Xi - Reizend.
O - Brandfördernd.
Enthält: Dibenzoylperoxid.

Kann Brand verursachen. Reizt die Augen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und Alkalien fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfall-entsorgung zuführen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Bitte beachten Sie die EU-Kennzeichnungshinweise zu den einzelnen Komponenten.

Wassergefährdungsklasse
Spachtelmasse: WGK 2.
Härter: WGK 2.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Spachtelmasse: Entzündlich.
Härter: Entfällt.

Lagerung und Entsorgung:

Produkte nur in dicht verschlossenen Originalgebinden und nicht über +30°C lagern. Restentleerte (tropffreie) Gebinde und Produktreste ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080111. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

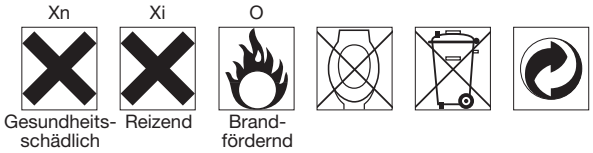

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

Anmerkung:

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.